


**MAX PERFORMANCE
EXTRA FUN**

MAXXT

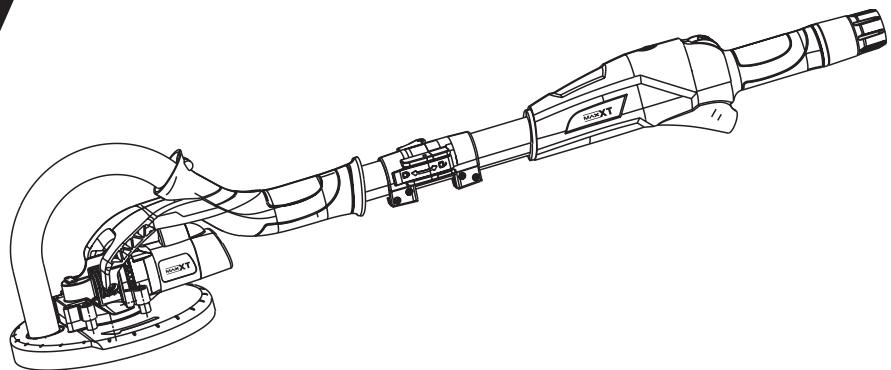

MLS710E

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


RU

ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

P3-P15

WWW.SPECOKRASKA.RU

Рис.А

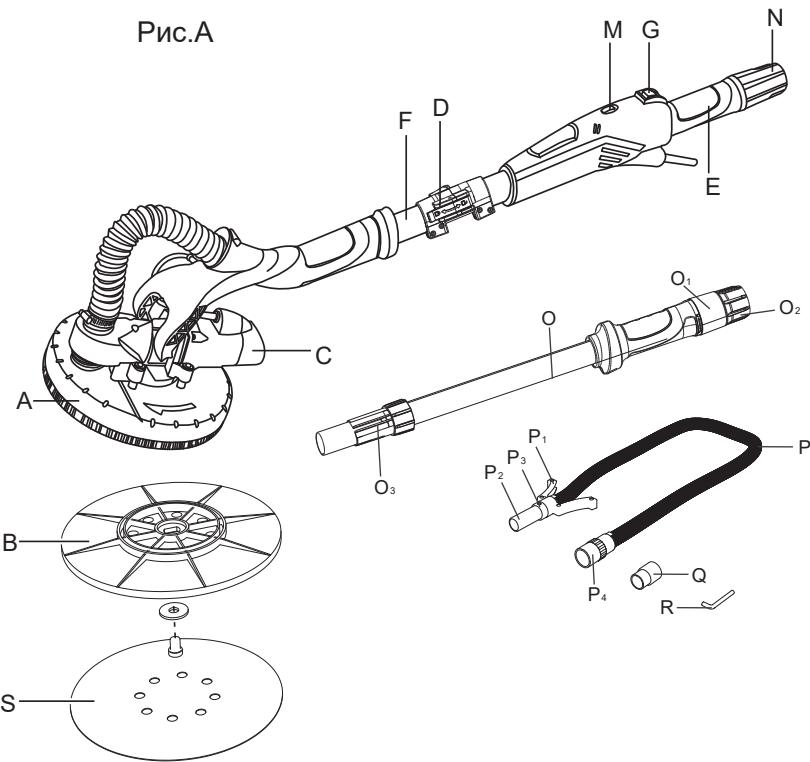

- A. Круглая шлифовальная головка
B. Круглый шлифовальный диск
(система крючков и петель системы)
C. Корпус двигателя
D. Складной замок
E. Основная рукоятка
F. Вал
G. Переключатель включения/
выключения
M. Электронный диск регулировки
скорости
N. Отверстие для отвода пыли (с
запорной втулкой)
O. Удлиняющий вал
O-1. Задняя рукоятка
O-2. Выходное отверстие для удаления
пыли (с регулировочной втулкой)
- O-3. Манжета
P. Вакуумный шланг
P-1. Подставка
P-2. Коннектор (предварительно
собранный) (38 мм)
P-3. Кольцо регулировки мощности
всасывания
P-4. Вакуумный адаптер
(предварительно собранный)
(47 мм)
Q. Вакуумный адаптер
(предварительно собранный)
(35 мм)
R. Шестигранный ключ S5
S. Круглый шлифовальный диск

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номер модели	MLS710SG
Напряжение	230-240V~50Hz
Мощность	710Вт
Скорость вращения	600-1500обороты в минуту
Круглый шлифовальный диск	Ø215мм
Класс защиты	<input type="checkbox"/>

ЗНАКИ И СЛОВА, ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ

В данном руководстве по эксплуатации используются следующие знаки и слова, предупреждающие об опасных ситуациях и риске получения травм или повреждения имущества.

! ОПАСНО: Указывает на неизбежно опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, приведет к смерти или серьезным травмам.

! ВНИМАНИЕ: Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может привести к смерти или серьезным травмам.

! ОСТОРОЖНО: Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может привести к легким или средним травмам. (Используется без слов) Указывает на информацию, связанную с безопасностью.

! УВЕДОМЛЕНИЕ: Указывает на ситуацию, не связанную с травмами, которая, если ее не предотвратить, может привести к повреждению оборудования.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Прочтите все предупреждения по технике безопасности и все инструкции. Несоблюдение предупреждений и инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезным травмам.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Чтобы снизить риск получения травмы, прочтайте руководство по эксплуатации.

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прочтите все предупреждения по технике безопасности и все инструкции.

Несоблюдение предупреждений и инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезным травмам.

СОХРАНТЕ ВСЕ ПРАВИЛА И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Термин «электроинструмент» в правилах относится к вашему электроинструменту с сетевым (проводным) или аккумуляторным (беспроводным) питанием.

1) БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

a) Содержите рабочую зону в чистоте и с хорошим освещением. Захламленные или темные места могут привести к несчастным случаям.

b) Не работайте с электроинструментами во взрывоопасной атмосфере, например, в присутствии легковоспламеняющихся жидкостей, газов или пыли.

Электроинструменты создают искры, которые могут воспламенить пыль или дым.

c) Не допускайте детей и посторонних лиц к работе с электроинструментом. Отвлечение внимания может привести к потере контроля.

2) ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

a) Вилки электроинструмента должны соответствовать розетке. Никогда не изменяйте вилку каким-либо образом. Не используйте вилки-переходники с заземленными электроинструментами. Не модифицированные вилки и подходящие розетки уменьшают риск поражения электрическим током.

b) Избегайте контакта тела с заземленными или проводящими ток поверхностями, такими как трубы, радиаторы, плиты и холодильники. Риск поражения электрическим током возрастает, если ваше тело заземлено или без спец одёжды.

c) Не подвергайте электроинструменты воздействию дождя или влажной среды. Попадание воды в электроинструмент повышает риск поражения электрическим током.

d) Никогда не используйте шнур для переноски, извлечения или отсоединения электроинструмента. Держите шнур вдали от высокой температуры, масла, острых кромок и движущихся частей.

Поврежденные или спутанные шнуры повышают риск поражения электрическим током.

e) При работе с электроинструментом на открытом воздухе используйте удлинительный шнур, подходящий для использования вне помещений. Подходящего шнур для использования вне помещений, снижает риск поражения электрическим током.

f) Если работа с электроинструментом во влажном помещении неминуема, используйте источник питания, защищенный прерывателем цепи замыкания на землю (GFCI). Использование GFCI снижает риск поражения электрическим током.

3) ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

a) Будьте бдительны, следите за тем, что вы делаете и руководствуйтесь здравым смыслом при работе с электроинструментом. Не используйте электроинструмент, когда вы устали или находитесь под воздействием наркотиков, алкоголя или лекарств. Невнимательность при работе с электроинструментом может привести к серьезным травмам.

b) Используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте средства защиты глаз. Такие средства защиты, как противопылевая маска, не скользящая обувь, каска и средства защиты органов слуха, используемые в соответствующих условиях, помогут снизить травматизм.

c) Предотвратите непреднамеренный запуск. Убедитесь, что выключатель находится в выключенном положении перед подключением к источнику

питания и/или аккумуляторной батареи, беря в руки или перенося инструмент, убедитесь, что выключатель находится в выключенном положении. Переноска электроинструментов с пальцем на выключателе или подача напряжения на электроинструменты с включенным выключателем чреваты несчастными случаями.

d) Перед включением электроинструмента уберите регулировочный ключ или гаечный ключ. Гаечный ключ или ключ, оставленный на вращающейся части электроинструмента, может привести к травмам.
e) Не перегибайте палку. Всегда храняйте правильную осанку и равновесие. Это позволит лучше контролировать электроинструмент в неожиданных ситуациях.

f) Одевайтесь правильно. Не носите свободную одежду и украшения. Держите волосы, одежду и перчатки подальше от движущихся частей. Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут зацепиться за движущиеся части.
g) Если предусмотрены устройства для подключения пылеудаления и сбора пыли, убедитесь, что они подключены и правильно используются. Использование пылеулавливания может снизить опасность, связанную с пылью.

4) ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД ЗА ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ

5

- a) **Не применяйте силу к электроинструменту. Используйте правильный электроинструмент для работы.** Правильный электроинструмент выполнит работу лучше и безопаснее, с той скоростью, на которую он рассчитан.
- b) **Не используйте электроинструмент, если выключатель не включает и не выключает его.** Любой электроинструмент, которым нельзя управлять с помощью выключателя, опасен и подлежит ремонту.
- c) **Перед выполнением любых регулировок, заменой комплектующих или хранением электроинструмента отсоедините вилку от источника питания и/или аккумуляторный блок от электроинструмента.** Такие превентивные меры безопасности снижают риск случайного запуска электроинструмента.
- d) **Храните неработающие электроинструменты в недоступном для детей месте и не допускайте к работе с электроинструментом лиц, не знакомых с электроинструментом или данным руководством.** Электроинструменты опасны в руках не обученных пользователей.
- e) **Обслуживайте электроинструменты.** Проверяйте, нет ли смещения или заедания движущихся частей, поломки деталей и любых других неисправностей, которые могут повлиять на работу электроинструмента. Если инструмент поврежден, отремонтируйте его перед использованием. Многие несчастные случаи происходят из-за плохого обслуживания электроинструментов.

f) **Держите режущие инструменты острыми и чистыми.** Правильно обслуживаемые режущие инструменты с острыми режущими кромками менее склонны к заклиниванию и легче управляются.

g) Используйте электроинструмент, принадлежащий, насадки и т.д. в соответствии с данной инструкцией, с учетом условий работы и выполняемых работ. Использование электроинструмента не по назначению может привести к возникновению опасной ситуации.

5) СЕРВИС

а) Поручите обслуживание электроинструмента квалифицированному специалисту, использующему только идентичные запасные части. Это обеспечит безопасность электроинструмента.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНОЙ МАШИНЫ

1) ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

a) Этот электроинструмент предназначен для использования в качестве шлифовальной машины с наждачной бумагой. Прочтите все инструкции по технике безопасности, информацию, иллюстрации и технические данные, прилагаемые к машине. Несоблюдение следующих инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезным травмам.

b) Данный электроинструмент не рекомендуется использовать для заточки, зачистки, резки или обрезки проволоки. Операции, для которых электроинструмент не предназначен, могут создать опасность и привести к травмам.

c) Не используйте аксессуары, которые не были специально разработаны и рекомендованы производителем инструмента. То, что аксессуары могут быть присоединены к электроинструменту, не гарантирует безопасной работы.

g) Номинальная скорость вращения аксессуара должна быть не меньше максимальной скорости, указанной на электроинструменте. Аксессуары, работающие быстрее номинальной скорости, могут выйти из строя.

e) Внешний диаметр и толщина аксессуара должны соответствовать номинальной мощности электроинструмента. Неправильно подобранные аксессуары не могут быть адекватно защищены или контролироваться.

f) Шлифовальные круги, шлифовальные диски и другие аксессуары должны быть полностью совместимы со шпинделем вашего электроинструмента. Не совместимые со шпинделем электроинструмента приспособления будут вращаться неравномерно, сильно вибрировать и могут привести к потере контроля.

- g) Не используйте поврежденные установочные инструменты. Перед каждым использованием проверяйте установочные инструменты, такие как шлифовальные круги, на наличие сколов и трещин, а также шлифовальные колодки на наличие трещин, износа или сильного износа абразива. Если электроинструмент или установочный инструмент упал, проверьте, не поврежден ли он. Поврежденные установочные инструменты обычно ломаются через некоторое время.
- h) Используйте средства индивидуальной защиты. В зависимости от области применения используйте защитную маску, защитные очки или защитные стекла. При необходимости надевайте пылезащитную маску, средства защиты органов слуха, перчатки и фартук, способные остановить мелкие абразивные частицы или фрагменты заготовки. Защита для глаз должна быть способна останавливать разлетающиеся обломки, образующиеся при выполнении различных операций. Противопылевая маска или респиратор должны быть способны отфильтровывать частицы, образующиеся в процессе работы. Длительное воздействие шума высокой интенсивности может привести к потере слуха.
- i) Держите окружающих на безопасном расстоянии от рабочей зоны. Все, кто входит в рабочую зону, должны пользоваться средствами индивидуальной защиты. Фрагменты обрабатываемой детали или сломанного аксессуара могут разлететься и нанести травму за пределами зоны работы.
- j) Держите электроинструмент только за изолированные поверхности при выполнении операций, при которых режущая принадлежность может соприкоснуться со скрытой проводкой или собственным шнуром. Режущий аксессуар, соприкасающийся с проводом под напряжением, может привести к тому, что открытые металлические части электроинструмента окажутся под напряжением и оператора может ударить током.
- k) Располагайте шнур вдали от вращающихся принадлежностей. Если вы потеряете контроль, шнур может быть перерезан или зацеплен, а ваша рука может быть втянута во вращающийся аксессуар.
- l) Никогда не кладите электроинструмент на землю до полной остановки. Вращающаяся часть аксессуара может зацепиться за поверхность и вывести электроинструмент из под контроля.
- m) Не запускайте электроинструмент, держа его на боку. Случайный контакт с вращающимся аксессуаром может зацепить вашу одежду и втянуть аксессуар.
- n) Регулярно очищайте вентиляционные отверстия электроинструмента. Вентилятор двигателя втягивает пыль внутрь корпуса, а чрезмерное скопление порошкообразного металла может привести к электротравмам.
- o) Не используйте электроинструмент вблизи легковоспламеняющихся материалов. Искры могут воспламенить эти материалы.
- p) Не используйте аксессуары, требующие жидкого охлаждения. Использование воды или другого жидкого охлаждающего средства может привести к поражению электрическим током или удару.

2) «ОТДАЧА» И СВЯЗАННЫЕ С НЕЙ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Отдача - это внезапная реакция на зажатый или зацепившийся вращающийся диск, опорную подушку, щетку или любой другой аксессуар. Зашемление или зацепление вызывает быструю остановку вращающегося аксессуара, что, в свою очередь, приводит к тому, что неуправляемый электроинструмент вынужден двигаться в направлении, противоположном вращению аксессуара в точке зацепления.
- Например, если абразивный диск цепляется или защемляется за изделие, кромка диска, входящая в точку защемления, может врезаться в поверхность материала, в результате чего диск может выскочить или отскочить. В зависимости от направления движения диска в точке защемления он может отскочить в сторону или в направлении оператора. В таких условиях абразивные диски также могут сломаться.
- Отдача является результатом неправильного использования электроинструмента и/или неправильных рабочих процедур или условий, и ее можно избежать, приняв надлежащие меры предосторожности, указанные ниже.
- a) Держите электроинструмент крепко и располагайте тело и руки так, чтобы противостоять силе отдачи. Всегда используйте вспомогательную рукоятку, если она предусмотрена, для максимального контроля над отдачей или реакции крутящего момента при запуске. При соблюдении надлежащих мер предосторожности оператор может контролировать реакцию крутящего момента или силу отдачи.
- b) Никогда не подносите руку к вращающемуся аксессуару. Приспособление может отбросить руку.
- c) Не располагайте свое тело в зоне движения электроинструмента при возникновении отдачи. Отдача приведет к движению инструмента в направлении, противоположном движению диска в месте зацепа.
- d) Соблюдайте особую осторожность при обработке углов, острых кромок и т. д. Избегайте подпрыгивания и зацепа аксессуаров. Углы, острые края или подпрыгивание могут зацепить вращающуюся часть и привести к потере контроля или отдаче.
- e) Не устанавливайте на инструмент нож для резьбы по дереву или зубчатое пильное полотно. Такие лезвия часто вызывают отдачу и потерю контроля.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Этот инструмент не должен использоваться лицами моложе 16 лет.
- Этот инструмент не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также с недостаточным опытом и знаниями, если только они не получили инструктаж или руководство по использованию инструмента от лица, ответственного за их безопасность.
- Следите за тем, чтобы дети не играли с инструментом.
- Этот инструмент не подходит для влажной шлифовки.
- Всегда отключайте вилку от источника питания перед выполнением любых регулировок или заменой аксессуаров.**

ЗНАКИ

На изделии, на этикетке и в данной инструкции вы найдете следующие обозначения и сокращения. Ознакомьтесь с ними, чтобы уменьшить опасность травм и материального ущерба.

V ~	Вольт, (переменное напряжение)	A	Ампер
Hz	Герц	W	Ватт
min	Минуты	~ or AC	Переменный ток
--- or DC	Постоянный ток	(1)	Конструкция класса I (заземленная)
≈ or AC/DC	Переменный или постоянный ток	□	Конструкция класса II (двойная изоляция)
n ₀	Скорость вращения без нагрузки	/min or min ⁻¹	В минуту
BPM	Ударов в минуту	n	Номинальная скорость
IPM	Воздействие в минуту	RPM	Обороты в минуту
⊕	Заземляющая клемма	sfpm	Футов поверхности в минуту
dB(A)	Децибел (рейтинг «A»)	m/s ²	Метры в секунду в квадрате
kg	Килограмм	mm	Миллиметр
°C	Градус Цельсия	SPM	Количество ударов в минуту
!	Знак предупреждающий о безопасности		



Зафиксировать/затянуть или закрепить.



Примечание/заметка.



Прочтите инструкцию.



Пользуйтесь защитой для глаз.



Наденьте защитные перчатки.



Перед сборкой, чисткой, регулировкой, обслуживанием, хранением и транспортировкой выключите изделие и отсоедините его от источника питания.



Продукт соответствует действующим европейским стандартам, и был протестирован в соответствии с ними.



Только для использования в сухих внутренних помещениях.



Перед сборкой, чисткой, настройкой, обслуживанием, хранением и транспортировкой выключите устройство и извлеките аккумуляторный блок.



Не выбрасывайте аккумуляторные блоки в реки и не погружайте их в воду.



Не подвергайте аккумуляторный блок нагреву свыше 40°C. Не заряжайте и не храните аккумуляторный блок при температуре ниже 0°C (32°F) и выше 40°C (104°F).



Разблокировать/ослабить.



Осторожно/Предупреждение.



Используйте средства защиты органов слуха.



Наденьте пылезащитную маску.



Используйте защитную обувь, устойчивую к скольжению.



Этот продукт имеет класс защиты II. Это означает, что он оснащен усиленной или двойной изоляцией.

Символ WEEE. Отработанные электротехнические изделия не следует выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Пожалуйста, утилизируйте их в соответствующих местах.

Обратитесь в местные специализированные организации или в магазин за советом по переработке.

Перечеркнутый мусорный контейнер. Батареи и аккумуляторные блоки не следует выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Пожалуйста, утилизируйте их в соответствующих местах. Обратитесь в местные специализированные организации или в магазин за советом по переработке.



Не выбрасывайте аккумуляторные блоки в огонь. Они могут взорваться и нанести травму.



Не курите в рабочей зоне, вокруг изделия и вблизи легковоспламеняющихся материалов!



Открытый огонь в рабочей зоне, вокруг изделия и вблизи легковоспламеняющихся материалов запрещен!

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ШЛИФОВАЛЬНОЙ МАШИНОЙ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Перед первым использованием инструмента рекомендуется получить практическую информацию.
- Всегда проверяйте, чтобы напряжение питания соответствовало напряжению, указанному на заводской табличке инструмента (инструменты с номинальным напряжением 230 или 240 В можно подключать к сети 220 В).
- Используйте соответствующие детекторы для поиска скрытых инженерных коммуникаций или обратитесь за помощью в местную коммунальную компанию (контакт с электрическими линиями может привести к пожару или поражению электрическим током; **повреждение газовой линии может привести к взрыву;** проникновение в водопроводную трубу может привести к повреждению имущества или поражению электрическим током).
- Не работайте с материалами, содержащими асбест (**асбест считается канцерогеном**).
- Пыль от таких материалов, как краска, содержащая свинец, некоторые породы древесины, минералы и металлы, может быть вредной (контакт с пылью или ее вдыхание может вызвать аллергические реакции и/или респираторные заболевания у оператора или посторонних лиц); **надевайтепылезащитную маску и работайте с пылеудаляющим устройством при наличии возможности подключения.**
- Некоторые виды пыли классифицируются как канцерогенные (например, дубовая и буковая пыль), особенно в сочетании с добавками для кондиционирования древесины; **надевайтепылезащитную маску и работайте с пылеотсосом при наличии возможности подключения.**
- Соблюдайте национальные требования по пыли для материалов, с которыми вы собираетесь работать.
- Не зажимайте инструмент в тисках.
- Используйте полностью размотанные и безопасные удлинители с силой тока 16 А (в Великобритании - 13 А).


ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- После выключения инструмента ни в коем случае не останавливайте вращение аксессуара боковым усилием, приложенным к нему.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ Вал (рис. В)

- Сложите переднюю и заднюю части вместе (2a).
- Установите складной замок в правильное положение и держите его кончик рядом с ручкой (2b)
- Нажмите на складной замок по направлению к ручке до конца. (2c) Разверните ручку, сдвинув фиксатор складывания внутрь.

Рис.В

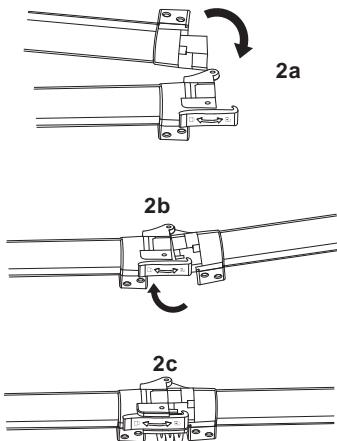

ЗАМЕНА ШЛИФОВАЛЬНОГО ДИСКА (рис. С) 10


- Вставьте шестигранный ключ (размер 5) в шестигранный болт на шлифовальной колодке.
- Крепко удерживайте шлифовальную колодку, а затем поверните ключ против часовой стрелки, чтобы снять колодку.
- Установите новую шлифовальную колодку, затянув болт.

Предупреждение: Устанавливайте на машину только указанный шлифовальный диск. Чтобы обеспечить оптимальную производительность, аппарат следует несколько минут поработать на слегка пониженной скорости, чтобы шлифовальный диск идеально прилегал к уплотнительной поверхности. Во время этого процесса из шлифовальной головки будут выбирать частицы белой пены. Однако это не повредит аппарату.

ПРИКРЕПЛЕНИЕ И СМЕНА ШЛИФОВАЛЬНОГО ДИСКА (рис. С)


- Поместите шлифовальный диск в центр шлифовальной подушки и прижмите. Отверстия в шлифовальной бумаге должны совпадать с вытяжными отверстиями в шлифовальной подушке.
- Только для круглого шлифовального диска: проведите пробный проход, чтобы убедиться, что шлифовальный диск зажат в центре.

Рис.С

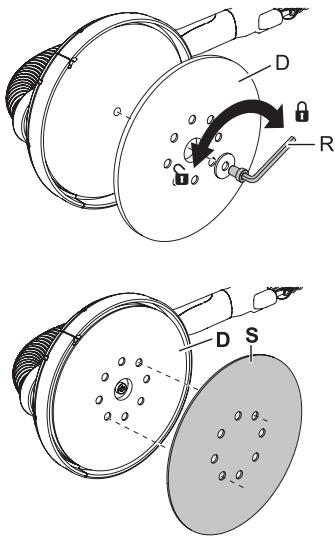**Удлинительный вал (опция) (рис. D)**


- Используйте удлинительный вал «О» в соответствии с назначением для более высоких рабочих поверхностей.
- Ослабьте стопорную ручку на выходном отверстии для удаления пыли «N» верхнего вала «F». Не снимайте втулку с выходного отверстия.
- Совместите заднюю рукоятку «O-1» с основной рукояткой «E» и вставьте втулку "O-3" на удлинительном валу «O» в выходное отверстие «N» крывающим движением до упора.
- При необходимости отрегулируйте длину удлинительного вала «O». Обратите внимание на маркировку «макс 1,65 м» на удлинительном вале. После сборки/регулировки удлинительного вала затяните втулку «N».

рис.D

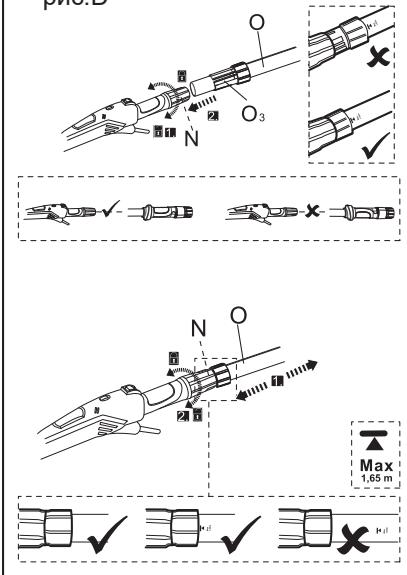**Всасывание пыли (рис. E)**

- Ослабьте стопорную ручку для регулировки длины «N», повернув ее в направлении символа разблокировки на рукоятке инструмента.
- Вставьте вакуумный шланг «P» в конец рукоятки инструмента, как показано на рисунке.
- Затяните ручку блокировки регулировки длины «N», повернув ее в направлении символа блокировки на рукоятке инструмента.
- Подключите вакуумный шланг с адаптером Ø47 мм "P-4" непосредственно к промышленному пылесосу (предварительно снимите шланг пылесоса).
- Можно также подключить вакуумный шланг с одним из 3 адаптеров к промышленному пылесосу, не снимая шланг пылесоса.



Рис.Е

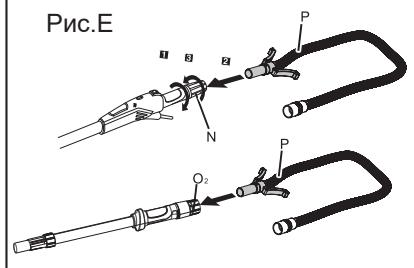

Стандарт инструмента/контроль воздушного потока (рис. F)

- Ручка инструмента «Р-1» предохраняет шланг от повреждения при откладывании инструмента в сторону во время перерывов в работе.
- Регулируйте поток воздуха, передвигая кольцо регулировки мощности всасывания «Р-3» поверх отверстия в разъеме инструмента «Р-2».
- Мощность всасывания находится на самом низком уровне, когда отверстие полностью видно.


Рис. F

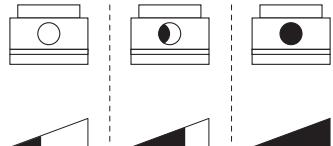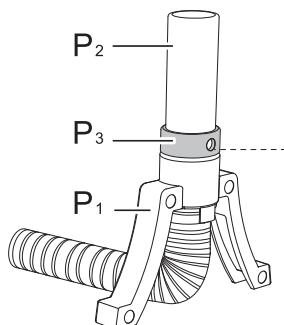

Включение и выключение аппарата (рис. G и рис. H)


- Включение/выключение шлифовальной машины осуществляется переключателем «G» - Электронный контроль скорости.
- Регулируйте скорость вращением диска «M», пользователь может выбрать разную скорость для разных шлифовальных поверхностей.
- Постоянный контроль скорости. Поддерживайте выбранную скорость вращения. Не перегружайте машину чрезмерным давлением.

Рис. G

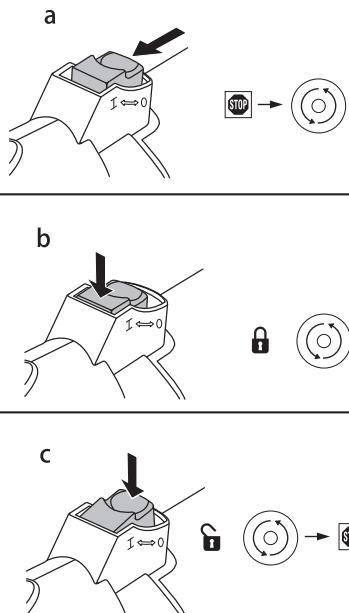

12

Рис. H

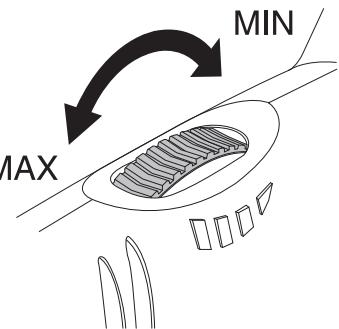


ОПЕРАЦИИ ШЛИФОВАНИЯ

После того как аппарат и пылесос настроены и соблюдены все меры безопасности, включите сначала пылесос, а затем аппарат. (Если вы используете пылесос со встроенной системой включения, просто включите аппарат).

Круглая шлифовальная головка (рис. I и рис. J)


- Начните шлифовку и осторожно прикоснитесь к рабочей поверхности как можно легче - ровно настолько, чтобы шлифовальная голова плотно прилегала к поверхности.
- Точки поворота шлифовальной головы позволяют шлифовальному диску следовать контурам рабочей поверхности.
- Лучше всего использовать перекрывающие друг друга движения и держать головку в постоянном движении. Никогда не останавливайтесь надолго в одном месте, иначе останутся вихревые следы. С опытом вам будет очень легко добиваться превосходных результатов.

Рис.I

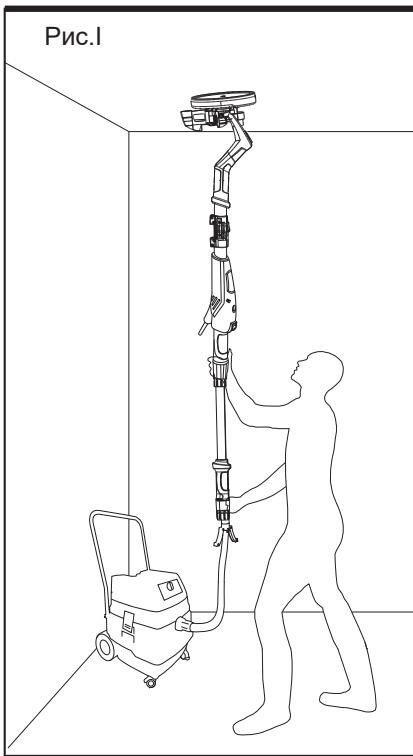

13

Рис.J

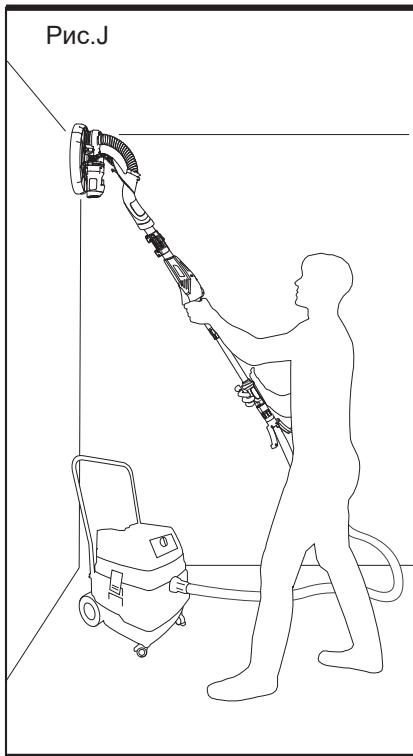

 Убедитесь, что используемый шлифовальный диск соответствует задаче. Слишком крупнозернистая бумага может снимать материал слишком быстро. В то время как слишком тонкая бумага может слишком часто забиваться и не придавать поверхности нужную форму.

 Страйтесь избегать острых выступов, гвоздей и т.д. Это сотрет наждачную бумагу и, возможно, повредит губчатую прокладку.

ОБСЛУЖИВАНИЕ/СЕРВИС

- Храните инструмент в защитном футляре в сухом и закрытом месте, недоступном для детей.
- Всегда держите инструмент и шнур в чистоте (особенно вентиляционные отверстия).

 **ВНИМАНИЕ!** Перед очисткой

отсоедините вилку.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Не пытайтесь
очистить вентиляционные отверстия,
вставляя в них заостренные предметы.

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

 Не выбрасывайте электроинструменты, принадлежности и упаковку вместе с бытовыми отходами (только для Стран ЕС), в соответствии с Европейской директивой об отходах электрического и электронного оборудования и ее выполнением в соответствии с национальным законодательством. Электрические инструменты, отслужившие свой срок, должны собираться отдельно и сдаваться на экологически безопасное предприятие по переработке.

ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок эксплуатации аппарата – 12 календарных месяцев со дня продажи. В случае выхода аппарата из строя в течение гарантийного срока эксплуатации по вине изготовителя, владелец имеет право на бесплатный гарантийный ремонт, при соблюдении следующих условий:

- отсутствие механических повреждений;
- отсутствие признаков нарушения требований руководства по эксплуатации;
- наличие в руководстве по эксплуатации отметки продавца о продаже и подписи покупателя;
- соответствие серийного номера аппарата серийному номеру в паспорте;
- отсутствие следов неквалифицированного ремонта.

Безвозмездный ремонт, или замена аппарата в течение гарантийного срока эксплуатации производится при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, технического обслуживания, хранения и транспортировки. При обнаружении Покупателем каких-либо неисправностей аппарата, в течение указанного срока, должен проинформировать об этом Продавца и предоставить инструмент Продавцу для проверки. Максимальный срок проверки регламентирован законом РФ «О защите прав потребителей». В случае обоснованности претензий, Продавец обязуется за свой счёт осуществить ремонт аппарата или его замену. Транспортировка аппарата для экспертизы, гарантийного ремонта или замены производится за счёт Покупателя. В том случае, если неисправность аппарата вызвана нарушением условий его эксплуатации, Продавец согласия покупателя вправе осуществить ремонт за отдельную плату. На продавца не могут быть возложены иные, не предусмотренные настоящим руководством, обязательства.

Гарантия не распространяется на:

- на оборудование с механическими повреждениями (трещинами, сколами, царапинами и т.п.) и повреждениями, вызванными воздействием агрессивных сред, высокой влажностью, высокими

температурами, попаданием инородных предметов в вентиляционные решетки и/или рабочие органы оборудования, а также повреждения, наступившие вследствие неправильного хранения (коррозия металлических частей и т.п.);

- на электрические кабели с механическими и/или термическими повреждениями, а также на повреждения, вызванные такими электрическими кабелями;
- на оборудование с неисправностями, возникшими вследствие подключения оборудования к электросети, несоответствующей характеристикам оборудования (повышенное или пониженное напряжение в электросети; отсутствие заземления, если оно предусмотрено конструкцией оборудования; использование электроудлинителей, несоответствующих мощности оборудования; подключение оборудования к электросети, не обеспечивающей необходимой мощности для работы оборудования, в том числе использование стабилизаторов напряжения несоответствующей мощности);
- на оборудование с неисправностями, возникшими вследствие перегрузки (повлекшей за собой выход из строя ротора и статора и т.п.), несоблюдения предписаний инструкций по эксплуатации и/или неправильной эксплуатации, применения оборудования не по назначению, либо вследствие применения ненадлежащей оснастки;
- на естественный износ оборудования (полная выработка ресурса);
- на оборудование с неисправностями, возникшими вследствие сильного внешнего и/или внутреннего загрязнения;
- на части, подверженные естественному износу (угольные щетки, зубчатые ремни, резиновые уплотнения, сальники, защитные кожухи, растровые втулки, смазку, масло, фильтры, направляющие ролики, подшипники, не имеющие выраженных признаков дефекта, мембранны и уплотнения насосов окрасочного оборудования, клапаны насосов окрасочного оборудования, штоки

поршня и поршни насосов окрасочного оборудования и т.д.);
- на сменные принадлежности (опорные диски шлифовального инструмента, шланги, краскопульты, удлинители к краскопультам, сварочные горелки в сборе, силовые зажимы и кабели ЗГа ПЗГ, патроны, цанги, шины, звездочки, аккумуляторы и т.д.) и рабочую оснастку (сопла для окрасочного оборудования, токосъемные наконечники, абразивные диски, сопла, электрододержатели, электроды, наконечники электродов, плечи и электроды аппаратов контактной сварки, ферриты индукторов индукционных нагревателей, электроды, сварочную проволоку, пилки, сверла, фрезы, пильные диски и т.д.);

- на оборудование с неисправностями, возникшими вследствие неквалифицированного и/или некачественного ремонта, обслуживания или модификации;
- на инструмент с удаленным, стертым или измененным заводским номером, если наличие такого номера предусмотрено производителем;
- на профилактическое обслуживание оборудования. Например, чистка, промывка, смазка и т.п.



Центральный сервисный центр:

Тел: +7 (985) 011 89 44

E-mail: service@specokraska.ru

Список всех сервисных центров в РФ:

<https://specokraska.ru/contacts/service/>



Официальный представитель в РФ:

ООО «Спецокраска»

Адрес: г. Москва, проезд 12-й Марьиной Рощи, д. 9, стр. 1

Тел.: +7 (495) 414-35-45

Email: info@specokraska.ru

<https://specokraska.ru/>